

ООО «АПЭЛ»

Функции

Измерение толщины
немагнитного покрытия
на ферромагнитном
материале

Одночтный и
непрерывный режим
измерения

Высокая
чувствительность

Простое управление

Встроенный
светодиодный фонарик

ИНДИКАТОР
ТОЛЩИНЫ
НЕМАГНИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ ИТ-01

версия 1.0

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

0000-021-57581927-2010 РЭ

<http://www.apel.ru>
ТОЛЬЯТТИ 2016

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|---|
| 1 НАЗНАЧЕНИЕ..... | 3 |
| 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... | 3 |
| 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ..... | 3 |
| 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ..... | 4 |
| 5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ..... | 4 |
| 6 ПОРЯДОК РАБОТЫ..... | 5 |
| 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..... | 5 |
| 8 СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..... | 6 |
| 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ..... | 6 |
| 10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ..... | 6 |

1 НАЗНАЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Индикатор толщины ИТ-1 не является средством измерения. Он позволяет оценить разницу толщины покрытия разных деталей объекта.

На точность измерений ИТ-1 может сильно влиять марка стали, её толщина, состав покрытия (наличие в нём частиц металла) и чистота измеряемой поверхности.

Прибор откалиброван на образце стали толщиной 0,7 мм

1.1 Индикатор толщины немагнитных покрытий ИТ-01, далее индикатор толщины, предназначен для сравнительного измерения толщины немагнитных покрытий, нанесенных на ферромагнитную поверхность исследуемого объекта. Может применяться для сравнения толщины лакокрасочного покрытия на разных деталях кузова автомобиля.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Индикатор толщины выполняет следующие функции:

- измерение и отображение на цифровом светодиодном индикаторе толщины покрытия с фиксацией наименьшего измеренного значения;
- измерение и отображение на цифровом светодиодном индикаторе толщины покрытия в непрерывном режиме;
- светодиодный фонарик.

| | | |
|-----|---|-----------------|
| 2.2 | Диапазон измерения толщины, мм | от 0.00 до 2.00 |
| 2.3 | Цена деления, мм | 0.01 |
| 2.4 | Напряжение питания (два элемента AAA) В, | 3 |
| 2.5 | Номинальный ток потребления, мА не более | 60; |
| 2.6 | Измеритель соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 2.1 по ГОСТ 15150-69 | |
| 2.7 | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 100x50x25 |
| 2.8 | Масса, кг не более | 0,1 |
| 2.9 | Полный срок службы (без учета элементов питания), лет не менее | 10. |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | | |
|-----|---------------------------------------|----|
| 3.1 | Измеритель толщины, шт. | 1; |
| 3.2 | Руководство по эксплуатации, шт. | 1; |
| 3.3 | Упаковка, шт. | 1. |

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1 Индикатор толщины представляет собой устройство, в основе которого лежит микроконтроллер.
- 4.2 Принцип работы заключается в том, что при изменении толщины диэлектрического зазора в сердечнике дросселя изменяется индуктивность катушки дросселя. Это изменение фиксирует микроконтроллер и после обработки отображает на цифровом индикаторе в миллиметрах.
- 4.3 Внешний вид индикатора толщины и расположение органов управления представлен на рисунке 1. На передней панели индикатора толщины расположены дисплей и две кнопки управления. Дисплей 2 представляет собой светодиодный трёхразрядный семисегментный индикатор, на котором отображается информация. Кнопки используются для управления работой индикатора толщины. На нижней крышке расположен индуктивный датчик 6, а на верхней — светодиод фонарика 1. На левой боковой поверхности расположен выключатель питания 5.



Рисунок 1: Индикатор толщины ИТ-01.
Общий вид.

4.4 Кнопка 3 используется для обнуления показаний и переключения режимов работы.

4.5 Кнопка 4 используется для включения фонарика.

5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 Не допускается эксплуатировать индикатор толщины с механическими повреждениями.
- 5.2 Во избежание повреждения электронных компонентов индикатора толщины необходимо соблюдать полярность установки элементов питания.
- 5.3 Во избежание повреждения индуктивного датчика и поверхности исследуемого объекта не прилагайте чрезмерных усилий при прижимании индикатора толщины к поверхности исследуемого объекта.
- 5.4 Индикатор толщины не следует ронять и подвергать ударным нагрузкам, это может привести к выходу из строя индуктивного датчика.

5.5 Не оставляйте в приборе разряженные элементы питания. Из них может вытечь электролит и повредить элементы схемы.

5.6 Не допускайте попадания на корпус органических растворителей.

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Измеряемое покрытие, нанесенное на ферромагнитное основание должно быть чистым и сухим.

6.2 Перед началом работы с индикатором толщины необходимо установить элементы питания (в комплект не входят). Для этого отверните четыре винта на задней крышке прибора. Снимите заднюю крышку. Аккуратно извлеките из корпуса электронную плату вместе с торцевыми крышками. Соблюдая полярность вставьте элементы питания. Соберите прибор в обратной последовательности. В индикаторе толщины применяются два щелочных (ALKALINE) элемента типоразмера AAA.

6.3 Для измерения толщины включите питание индикатора. Если на дисплее появляются знаки «тире» — прибор готов к работе, если появляется надпись «LOW» — необходимо заменить элементы питания. Прилагая небольшое усилие, плотно прижмите индуктивный датчик обоими контактами к измеряемой поверхности. На дисплее должна появиться толщина измеряемого покрытия в миллиметрах. Мигающая точка показывает что в зоне измерения присутствует ферромагнитный материал. После измерения индикатор толщины можно отвести от измеряемой поверхности и прочитать показания на дисплее, которые будут соответствовать минимальной измеренной толщине в данной точке. Для сброса показаний кратковременно нажмите кнопку 3, на дисплее появятся прочерки — прибор готов к следующему измерению.

6.4 Для переключения индикатора толщины в режим непрерывного измерения нажмите и удерживайте кнопку 3 до появления надписи «MOD». В этом режиме на дисплей измеренная толщина выводится непрерывно. Для недопущения нанесения царапин на поверхности исследуемого объекта используйте защитную прокладку — например, лист бумаги.

6.5 После окончания работы выключите питание.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Для поддержания индикатора толщины в работоспособном состоянии необходимо:

- перед каждым использованием проверять состояние индуктивного датчика и при необходимости очищать его контакты этиловым спиртом;
- своевременно заменять разрядившиеся элементы питания;
- своевременно очищать детали корпуса индикатора толщины от загрязнений.

8 СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

8.1 Отсутствует свечение дисплея:

- замените элементы питания;
- проверьте правильность установки элементов питания.

8.2 Большая погрешность измерения:

- проверьте состояние индуктивного датчика и при необходимости очистите его контакты от загрязнений;
- обеспечьте более плотное касание контактов индуктивного датчика с измеряемым покрытием;
- очистите поверхность измеряемого покрытия от загрязнений.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Индикатор толщины ИТ-1, заводской номер _____ соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

Дата продажи _____

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации индикатора толщины 2 года со дня продажи, при отсутствии его механических и электрических повреждений.

При выходе из строя индикатора толщины по вине изготовителя в период гарантийного срока, изготовитель обязан произвести его ремонт.

Производитель: ООО «АПЭЛ», Россия, 445041, г. Тольятти,

ул. Железнодорожная 11-70. Тел/факс (8482) 27-05-96

Наш сайт: <http://www.apel.ru> E-mail: office@apel.ru